

小学校要対策箇所

令和7年3月31日現在

箇所番号	対象施設名	路線名・箇所名等	点検前状況・要望内容等	対策主体	点検結果・対策内容(R5.11月)	対策完了予定年度
1	大仁小学校	大101号線・県道伊東大仁線	深沢橋付近交差点は、中学生・小学生の登校時間が重なり信号待ちで歩道がいっぱいになる。深沢橋架け替え工事に伴い、車の動きが本来のルートとは違う曲がり方をする。	①建設課	①待避所がバリエードで区画されていない部分があるので、バリエード+単管で区画する。	R5完了
2	大仁北小学校	大3056号線	水路に転落しないよう柵が設けてある部分があるが、ない部分の対策をしてほしい。	①建設課	①縦格子状の転落防護柵に取り替える。（コの字形に設置）	R5完了
3	大仁北小学校	大211号線・大3118号線	現在設置されている転落防護柵は隙間が大きく通る際に危険を感じている。水路の水量が多いときは更に危険を感じる。	①建設課	①既設のものを利用し、縦格子状の転落防護柵に取り替える。	R5完了
4	大仁北小学校	大3254号線	転落防護柵の最下部の地面との間隔が広い。転落して、流されてしまう。	①建設課 ①伊豆中央警察署	①水路の反対側を通行するよう、道路南側へ外側線・グリーンベルトの設置をおこなう。外側線の位置、グリーンベルトの幅に関しては警察相談のもとおこなう。	R5完了
5	大仁北小学校	大210号線	幅員が狭い道路だが、車のスピードが速い。速度規制の路面標示が消えかかっている。	①建設課	①R5、R6年度、建設課発注の舗装工事にて舗装、路面標示の復旧をおこなう。	R 7
6	大仁北小学校	大3254号線・大3056号線	北小学校南門に直結している交差点。フェンスや生垣などで東西道路の見通しが悪く、車からも歩行者からもお互いがわかりにくい。赤いカラー舗装、カーブミラーの設置がされているが、横断歩道の設置はできないか。	①伊豆中央警察署 ②建設課	①横断歩道の設置を検討する。 ②交差点手前に注意喚起で「通学路」等の路面標示を設置する。	R5完了
7	大仁北小学校	大210号線・大3051号線	大210号線と大3051号線がまじわる交差点。大3051号線を北進して交差点に入る際の「止まれ」の路面標示が消えている。大3051号線交差点付近の舗装が悪い。	①建設課	①大210号線はR5年度工事にて路面標示の復旧をおこなう。大3051号線は「止まれ」の路面標示、交差点付近の舗装補修をおこなう。横断歩道の手前にラバーボールを設置する。ラバーボールの設置位置に関しては警察に相談。	R7以降
8	長岡南小学校	長4058号線	通学時にダイソーで待合わせをし、長4058号線の左側を南進して学校へ向かう。その際通行する車との距離が近く接触する恐れがある。	①建設課	①長4058号線と県道古奈伊豆長岡停車場線が交わる交差点から、長4058号線と長4056号線が交わる交差点（ダイソー付近）まで、道路東側に外側線とグリーンベルトを設置する。	R5完了
9	長岡南小学校	長212号線・長210号線	順天堂大病院へ向かう車両が多く通る道路。カーブミラが交差点に設置されているが、歩行の支障になる位置に設置されている。	①危機管理課	①カーブミラーの撤去・調整については、危機管理課にて地元と調整をおこない検討する。	R5完了
10	長岡南小学校	長212号線	長岡幼稚園と長岡南小学校の間の道から出てくる子供たちがそのまま横断歩道ではないところを渡る。横断歩道の位置を変更したい。	小学校・学校教育	①通学路の変更により、横断歩道の目の前にある小学校の北門を解放することが、合同意検前に決まり、動線の都合上、現況のままの方が横断歩道の位置が適しているため、対策不要。	-
11	長岡南小学校	長5003号線・長5014号線	長5003号線と長5014号線が交わる交差点。交差点侵入時見通しが悪く、車両と歩行者ともお互いが見にくい。舗装がわるく、子供たちがつまづくこともある。	①建設課 ②危機管理課	①舗装が悪い部分は舗装補修工事をおこなう。交差点部分には路面標示でクロスマーク、【通学路】などの文字表記、ラバーボールを設置するなど、交差点であることの注意を促す。 ②カーブミラーの角度を調整し、車両などの確認をしやすくする。	R5完了
12	長岡南小学校	県道伊豆長岡三津線	幅員が狭く、交通量も多い箇所。道路北側の側溝上を歩いて登下校する。側溝のがたつきが見られ転倒する恐れがある。	①沼津土木事務所	①弘法の湯からセブンイレブンまでの道路拡幅については、計画・設計はできているが、用地交渉が難航しているため工事に取り掛かるのはまだ先の話となる。 側溝のがたつき、段差等については部分的に修繕を検討する。	R7以降
13	長岡南小学校	長214号線・長215号線	長214号線を北進する車が、長215号線と交わる部分の停止線で止まらないことが多く、長215号線左側を北進する歩行者と接触しそうになる。	①建設課	①交差点部分の路面標示の改良を検討する。	R5完了
14	長岡南小学校	長3054号線・長216号線	長216号線を南進する車両がカーブ時に内側を走るため、北進時右側を歩く歩行者と接触しそうになる。また、長3054号線を北進する車両が停止線でしっかり止まらず、歩行者と接触する恐れがある。	①建設課	①長216号線を北進時右側のカーブの部分にラバーボールを設置する。 長3054号線に関しては点検の結果、十分な対策が取られているとの結論に至ったため、対策は不要とする。	R6完了
15	長岡南小学校	国道414号線・長103号線	国道414号線と市道長103号線がぶつかるT字路。歩行者用信号機がなく、横断する際に危険を感じる。神社の植木があり視界が悪い。	①伊豆中央警察署 ②建設課	①歩行者信号機に関しては、来年度設置検討をおこなう。 ②神社の植木に関しては、点検時に伐採されていることを確認。	R 7
16	菰山小学校	県道菰山菰山停車場線	歩道に渡るための横断歩道があるところまで、歩道なしの道路を歩かなければならない。交通量も多く、車両と歩行者との距離が近いので危険を感じる。横断歩道がほしい。	①伊豆中央警察署 建設課	①横断歩道に関しては、設置基準より、設置間隔200m以上既設横断歩道より確保されていないため、設置不可。	R5完了
17	菰山小学校	県道菰山菰山停車場線	菰山駅から県道に左折する車から、横断歩道で横断待ちをしている児童が死角となり見えずらく、巻き込まれる恐れがある。	①伊豆中央警察署 ②沼津土木事務所	①横断歩道の集約化（西側横断歩道を撤去）を検討。 ②横断歩道撤去後、外側線とグリーンベルトの設置。	R6完了
18	菰山小学校	菰2-12号線・菰1-6号線	信号のない交差点。交通量も多く、歩行者が横断する際に危険を感じる。	①建設課	①カラー舗装の復旧、「歩行者横断注意」等の路面標示を設置する。	R5完了
19	菰山南小学校	菰2-25号線	現状の通学路上に不審な方が住まわれており、その家を回避する児童もいる。通学路を変更しようとする考えの中で、横断歩道を北側に移設、又は増設し、なおかつ水路に蓋ができればと考えている。	①伊豆中央警察署 ②建設課	①横断歩道の増設に関して、設置基準より、設置間隔200m以上既設横断歩道より確保されていないため設置不可。 ②水路に関しては、管理者確認後、蓋の設置を検討する。	R5完了

幼施設要対策箇所

令和7年3月31日現在

箇所番号	対象施設名	路線名・箇所名等	点検前状況・要望内容等	対策主体	点検結果・対策内容(R5.11月)	対策完了予定年度
1	共和幼稚園	菰2-26号線	車から横断者がみえにくい。歩行者の待避場所が狭い。	①伊豆中央警察署 ②建設課 ③危機管理課	①横断歩道標識が学校の植木によって隠れているため、剪定依頼を学校へおこなう。 ②区画線の復旧（横断歩道西側、外側線） ③横断歩道へ黄色手旗の設置検討する。	R5完了
2	共和幼稚園	菰404号線	道路と田んぼの高低差が大きく、ガードレールもないため落ちる危険がある。	①建設課	①県道との取り合い部分から、北側～3m程度、転落防止柵を設置する。	R5完了
3	富士美幼稚園	菰302号線・県道函南停車場線	西側から東側へ横断歩道を渡りたいときの、待避場所が狭く、側溝に転落する児童がいるため、側溝を数枚、蓋を設置してほしい。	①建設課	①水路がどこの管理か確認。設置検討する。	R5完了
4	にじいろこども園（長岡幼稚園）	長212号線	水路に柵がなく転落の危険がある。	①建設課	①転落防止柵をの設置をおこなう。	R5完了
5	そらいろほいくえん	菰2-3号線	お散歩で横断する際に危険。横断歩道がほしい。	①伊豆中央警察署	①横断歩道の増設に関して、設置基準より設置間隔200m以上既設横断歩道より確保されていないため設置不可。子供の移動ルートの変更を検討。	R5完了